



COMTP-288191：适用于*TCM5V型号驱动器的NA53固件版本

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-288191>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:32:40 GMT

问题描述

TCB5V型号驱动器的NA53驱动器固件版本包括以下

改进：

- 用于提高可靠性的常规增强功能
- 此问题描述的修复方法：相同逻辑块地址(Logical Block Address、LBA)范围的高I/O工作负载会导致单个内存组中的可用NAND块耗尽、从而触发紧急垃圾回收(GC)以创建可用块、从而导致命令超时。

下表列出了每个受影响驱动器的部件号和标识：

ONTAP

部件号型号ID容量更新固件至-----

X4010 X4010TCM5V1T9NTE 1.9 TB NA53X4011 X4011TCM5V3T8NTE 3.8 TB NA53

X4013 X4013TCM5V7T6NTE 7.6 TB

NA53 X4014 X4014TCM5V15TNTE15 TB NA53